

부적합사항 보고서

36in 체크밸브 시트누설시험 Code Case 불일치에 관한

부적합사항 보고서 (보고일 : 2018년 7월 11일)

보고서 번호 : 한수원-한울2발-2018-005

① 보고기관	<input type="radio"/> 보고기관 : 한울원자력본부 제2발전소 <input type="radio"/> 보고책임자 : 강승복 <input type="radio"/> 직책 및 연락처 : 발전소장 / 054-784-2200
② 안전관련설비명	<input type="radio"/> 1차기기 냉각해수 펌프 후단 체크밸브 예비품(8EA)
③ 안전관련설비 관련 보고기관 업무내용	<input type="radio"/> 밸브 구매, 설치(미수행)
④ 부적합사항 발견 일시	<input type="radio"/> 2018년 7월 10일
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가 소요기간>	N/A
⑤ 부적합 내용	<input type="radio"/> Design Spec 9-145-P206D Rev.0 Technical Specifcation Section-4 4.08, 3. Hydrostatic Tests 에 Seat Leak Test 유지 시간은 최소 4분으로 명시되어 있어 실제 Test를 4분으로 수행하였으나 Code Case N-855 (I)항에서는 Seat Leak Test 유지시간은 최소 10분으로 명시되어 Code Case를 불만족함
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	<input type="checkbox"/> 시정조치 책임자 : 한울본부 제2발전소 기계팀장 <input type="checkbox"/> 시정조치 시기 및 조치계획 <input type="radio"/> Seat Leak Test 최소 10분 재수행('18. 7월 예정)
⑦ 부적합 관련 전파사항	<input type="radio"/> 사내 품질보증네트워크 부적합사항 보고 시스템 등록 예정